

507025 - UM-5

Cabo: RGU-58



Instrução de Montagem



1 - Introduza o termo retrátil e a bucha crimp no cabo



 
3 - Remova 25 mm da blindagem expondo o dielétrico.



5 - Introduza o corpo do conector entre a blindagem e o dielétrico. Certifique que nenhum fio da blindagem esteja dentro do conector.



7 - Solde o conector central no pino de contato sem ultrapassar o limite do pino, como mostra a figura acima.




2 - Remova 31,5 mm da capa preta expondo a blindagem.



4 - Remova 16 mm do dielétrico expondo o condutor central. Estanhe-o



 
6 - Posicione a bucha crimp até que ela encoste no corpo do conector. Realize a crimpagem com o auxílio de um alicate de crimp .



8 - Envolve a bucha crimp com o termo retrátil, aqueça-o até contrair e envolver a bucha com o cabo.

507025 - UM-5

Cabo: RGU-58

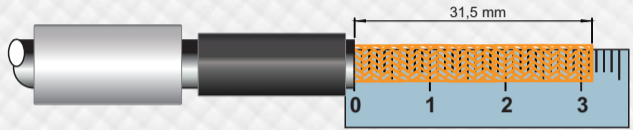

Decape

