

507030 - UM-6

Cabo: RGU-58



Instrução de Montagem



Introduza a bucha crimp no cabo.



 
Remova 7 mm da blindagem expondo o dielétrico.



Solde o pino de contato no condutor central.



Posicione a bucha crimp até que ela encoste no corpo do conector. Realize a crimpagem com o auxílio de um alicate crimp.



Remova 14 mm da capa preta expondo a blindagem. Cuidado para não cortar a blindagem.



Remova 4,5 mm do dielétrico expondo o condutor central. Estanhe-o.



Introduza o corpo do conector entre a blindagem e o dielétrico. Certifique que nenhum fio da blindagem esteja dentro do conector.

507030 - UM-6

Cabo: RGU-58



Decape

